


UDA Class driver インストールマニュアル


UDA 基板を USB コネクタへ挿入していない状態で setup.exe をダブルクリックして実行します。




Next> を押して次へ進みます。

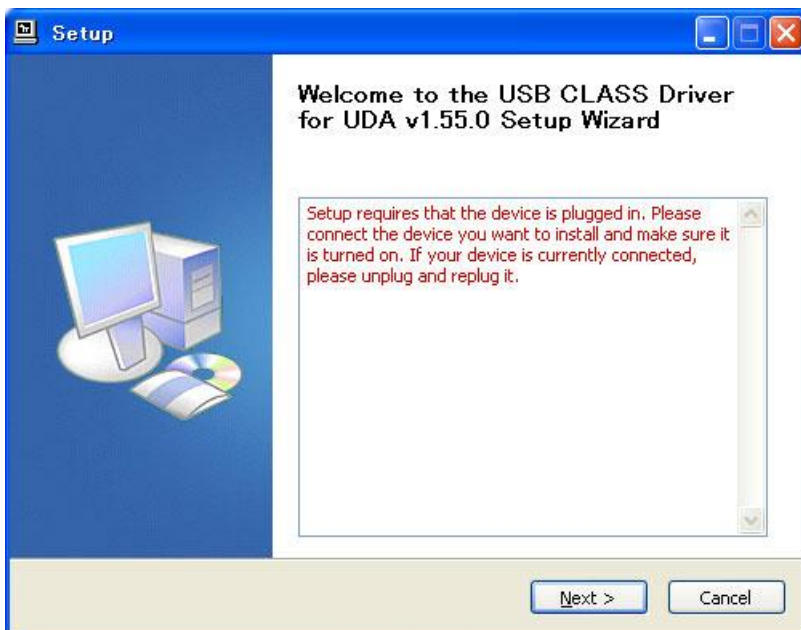


UDA 基板を USB コネクタへ挿入して電源を入れ、Next> を押して次へ進みます。

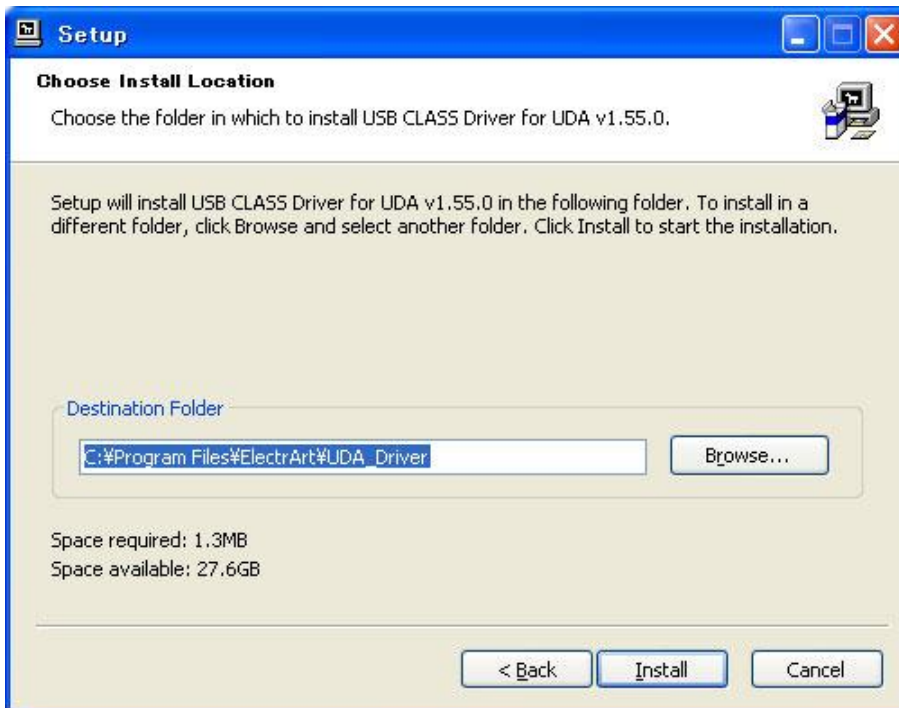


UDA を検出すると(数十秒程度かかる場合がありますが、焦らずに待ちます) 次のダイアログ
が出現しますので、ドライバーソフトウェアをインストールするフォルダを指定します。(変更
する必要が無ければそのまま **Install** を押して開始します。

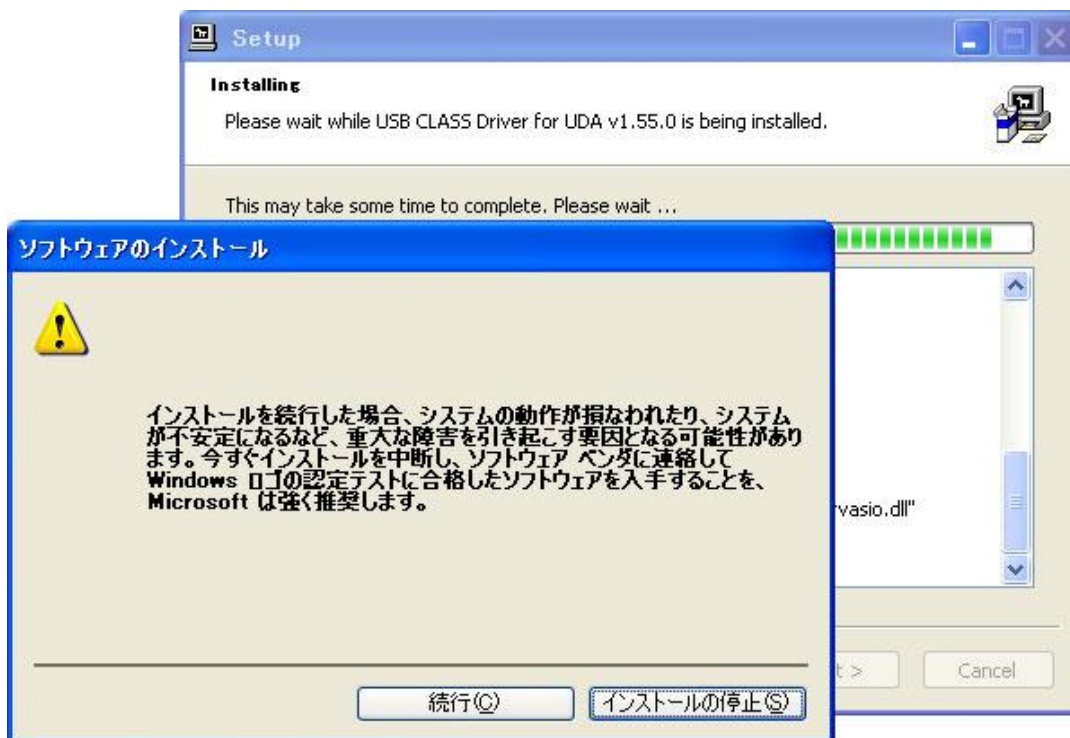


OS によってはこの警告は出ません。かまわず続行を押して継続します。

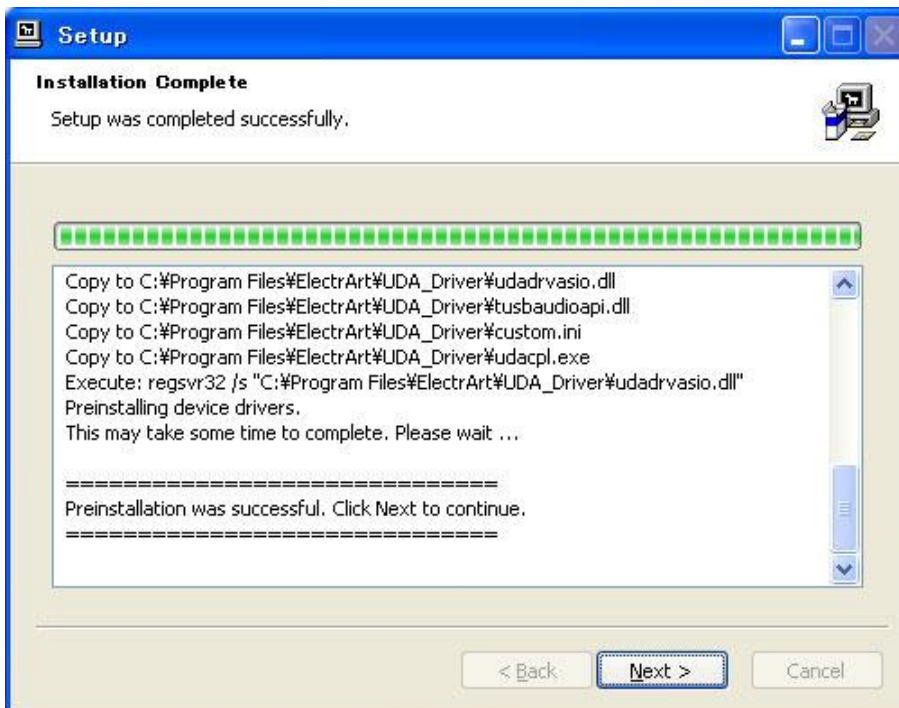

インストールが進んで終了したら **Next>** を押して次へ進みます。
数十秒程度時間がかかる場合がありますが焦らずに待ちます。

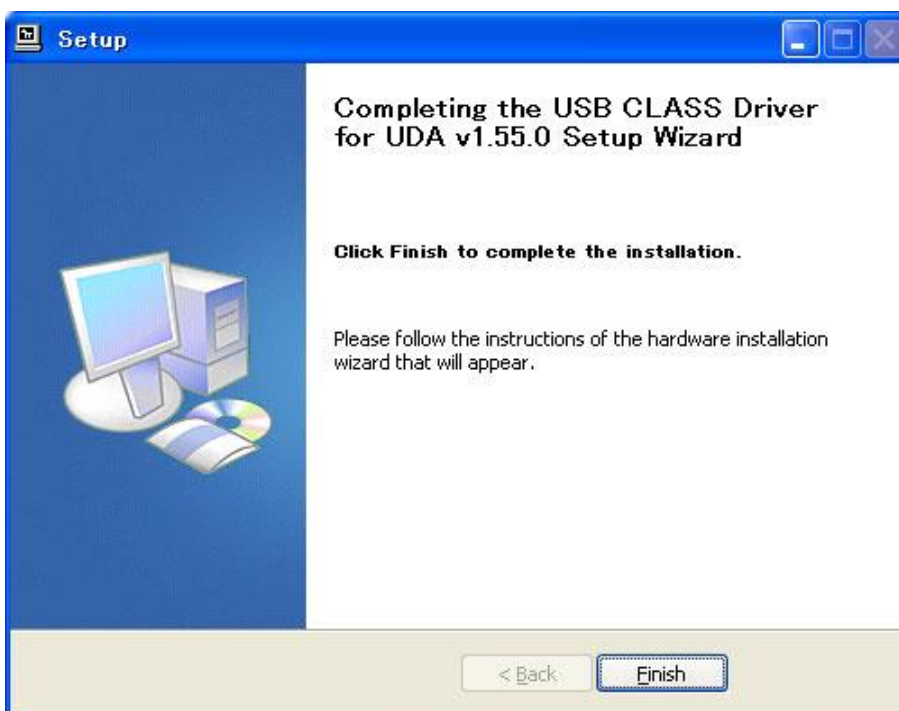


終了したら **Finish** を押します。

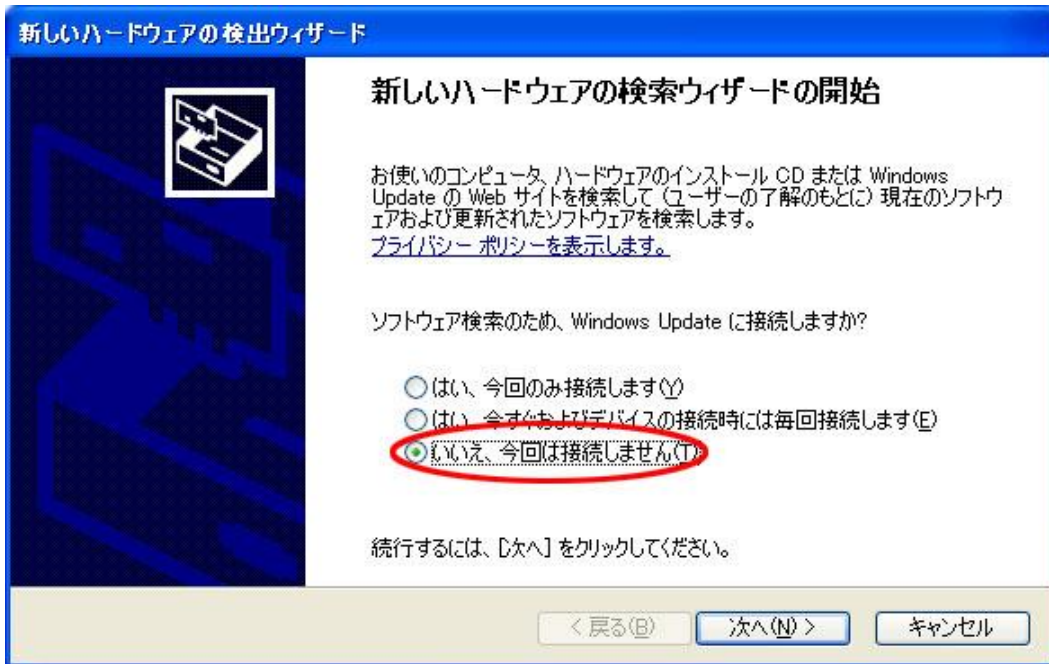


以下、Windows XP の場合はさらに続きます。

OS の “Found New Hardware Wizard” が出たら「いいえ、今回は接続しません」を選択して「次へ(N)>」を押してください。

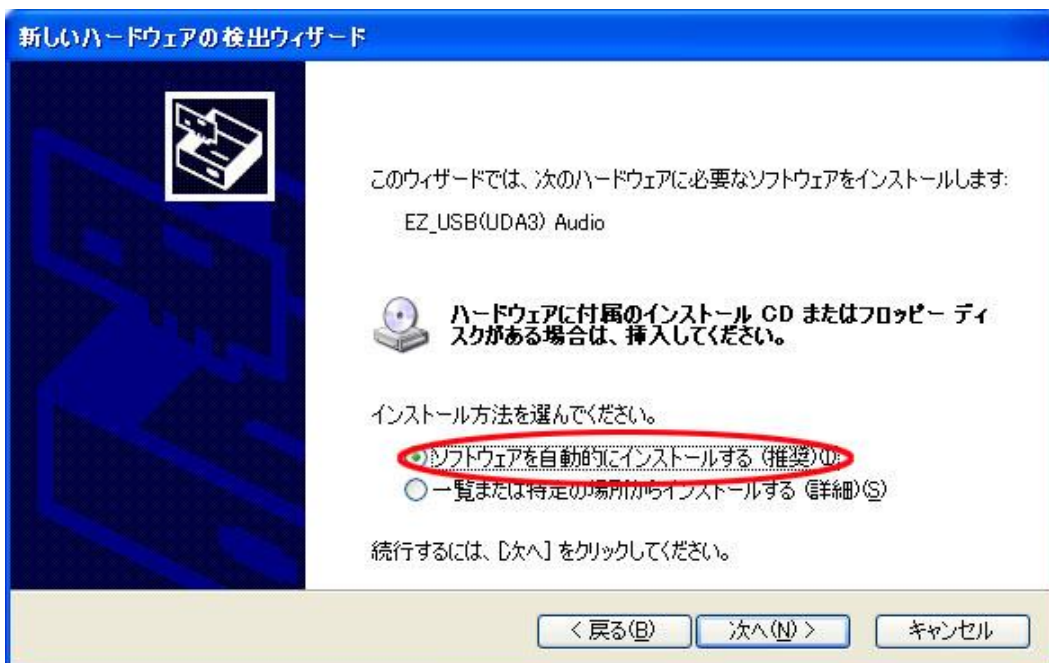


「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」を選択して「次へ(N)>」を押してください。

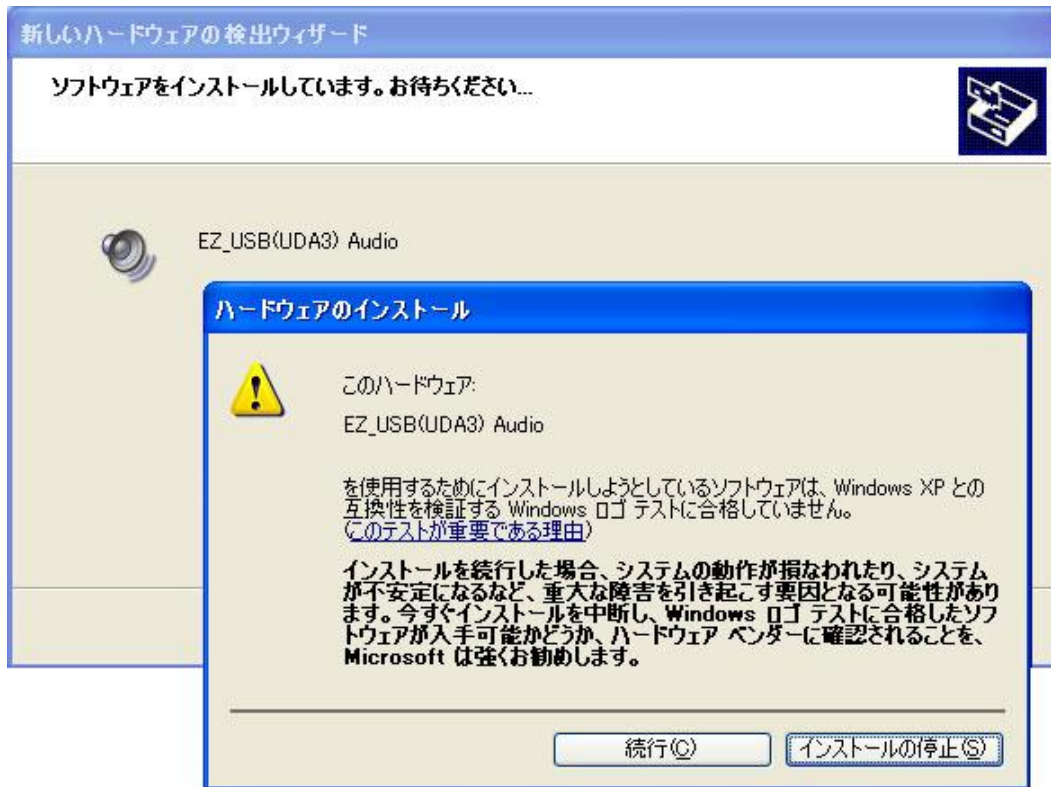

かまわず「続行(C)」を押して続けます。



「完了」を押して終了します。

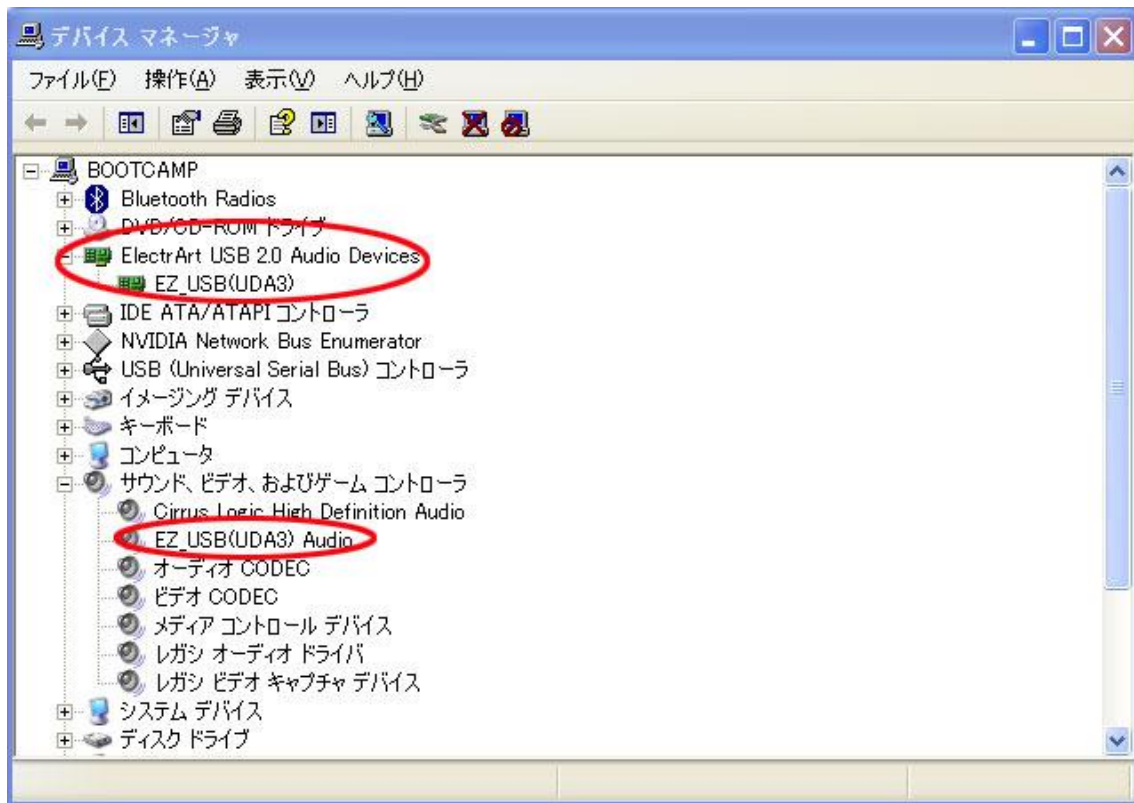

デバイスマネージャを開いて図のようになっていることを確認します。